

- повторный инструктаж на рабочем месте не реже чем через каждые 3 месяца работы;
- целевой инструктаж перед допуском к работе не входящей в круг основных обязанностей или работе с повышенной опасностью;
- внеочередной инструктаж на рабочем месте по требованию надзорных контролирующих органов, при перерыве в работе более чем 30 календарных дней, а так же в соответствии с требованием локальных нормативных актов предприятия;
- обучение безопасным методам труда через каждые 12 месяцев;
- проверку знаний требований безопасности через каждые 12 месяцев в соответствии с утвержденными графиками;
- периодические медицинские осмотры и флюорографические обследования, психиатрические освидетельствования;

1.5. Разрешение на самостоятельное выполнение работ дает руководитель подразделения.

1.5.1. Слесарю по РиОПМ разрешается выполнять только те работы, которые поручены непосредственным руководителем.

1.6. В процессе производственной деятельности на слесаря по Р и ОПМ воздействуют следующие опасные и вредные факторы:

- химический;
- шум;
- параметры световой среды;
- тяжесть трудового процесса;
- подвижные части производственного оборудования;
- пары горюче-смазочных материалов;
- работа на высоте.

1.7. С целью снижения воздействия на слесаря по Р и ОПМ опасных и вредных производственных факторов, снижения или устранения существующих на рабочем месте рисков слесарь Р и ОПМ обязан знать и выполнять требования:

- действующего законодательства РФ по охране труда, применимого к его производственной деятельности;
- настоящей инструкции и других инструкций по охране труда, пожарной безопасности, применимых к его производственной деятельности;
- правил внутреннего трудового распорядка;
- других локальных нормативных актов предприятия.

С выше перечисленными нормативными правовыми актами работник должен быть ознакомлен при прохождении вводного и первичного инструктажа на рабочем месте.

1.8. Слесарь по Р и ОПМ обязан быть обеспечен следующими средствами индивидуальной защиты:

- костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием
- костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.
- ботинки кожаные с жестким подноском
- футболка
- сапоги резиновые с жестким подноском
- перчатки с полимерным покрытием

- перчатки трикотажные с точечным покрытием
- каска защитная
- респиратор

- наушники противозумные

- очки защитные открытые

Зимой дополнительно:

- костюм из смешанных тканей на утепляющей подкладке

- ботинки утепленные с жестким подноском

- валенки прорезиненные

- перчатки с защитным покрытием, нефтеморозостойкие

- перчатки шерстяные

- жилет меховой

- белье нательное утепленное

- подшлемник под каску утепленный

- рукавицы меховые

1.9. Работник обязан в течение рабочего времени правильно и по назначению применять средства индивидуальной защиты, а так же следить за их исправностью и своевременно ставить в известность непосредственного руководителя о необходимости их чистки, стирки, сушки и ремонта.

1.10. Работники, нарушившие требования настоящей инструкции несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.11. В целях предотвращения опасных ситуаций при производстве работ, предупреждения травматизма слесарю по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин запрещено:

применять аудионаушники для прослушивания аудиопрограмм в рабочее время, а так же запрещается применять электронные устройства (мобильный телефон, планшетный компьютер, аудио и видеоплееры и т.д.) во время производства работ и при передвижении по производственной территории, за исключением, когда необходимо немедленно передать оповещение о происшествии, вызвать скорую помощь, пожарную охрану, зафиксировать факт правонарушения либо пользование электронными устройствами определено должностными обязанностями.

1.12. В процессе работы на рабочих местах слесаря Р и ОПМ присутствуют следующие профессиональные риски и опасности:

- Опасность удара снегом и льдом, упавшим с крыш зданий и сооружений;
- Опасность воспламенения;
- Опасность падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.
- Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании о неровности пола;
- Опасность удара и раздавливания от падения груза при ПРР;
- Опасность падения с высоты с лестницы;
- Опасность поражения электрическим током вследствие соприкосновения с частями деталей, попадающими под напряжение при неисправностях, особенно в результате повреждения электрической изоляции (косвенный контакт).
- Опасность, связанная с выбросом ГВС;
- Опасность быть уколотым;
- Опасность затягивания (наматывания) одежды в подвижные части машин механизмов;

- Опасность попадания металлической стружки, инструмента;
- Опасность поражения электрическим током;
- Опасность повреждения конечностей;
- Опасность пореза при работе;
- Опасность попадания абразива в глаза;
- Опасность повреждения осколками круга;
- Опасность термического ожога;
- Опасность опрокидывания подъемника;
- Опасность падения инструмента с подъемника;
- Опасность удара и раздавливания от падения груза при ПРР;
- Опасность падения с высоты с лестницы;
- Опасность удара или раздавливания из-за наезда транспортного средства (вагон, кран, автомобиль).
- Опасность травмирования из-за неожиданного/непредусмотренного перемещения груза.
- Опасность воздействия повышенного шума на рабочем месте;
- Опасность раздавливания (защемления) рук, ног и других частей тела из-за попадания под движущиеся части механизмов, машин, роликов;
- Опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги;
- Опасность от вдыхания паров вредных газов и пыли;
- Опасность воздействия частичками пыли, дроби на глаза и органы дыхания;
- Опасность воздействия механического упругого элемента (прорыве);
- Опасность ожога при контакте с незащищенных частей тела с поверхностью предмета, имеющих высокую температуру;
- Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей (краски);
- Опасность воздействия пониженных температур воздуха;
- Опасность воздействия повышенных температур воздуха;
- Опасность, связанная с перемещением груза вручную;
- Опасность от физических перегрузок;
- Опасность падения предметов с высоты;
- Опасность падения груза при ПРР (обрыв строп);
- Опасность падение груза при неправильной строповке;
- Опасность удара или раздавливания при падении инструмента на конечности;
- Опасность травмирования конечностей от удара слесарным инструментом;
- Опасность связанная с перемещением груза с применением средств малой механизации.

1.13. Слесарь Р и ОПМ обязан знать и соблюдать все установленные правила личной гигиены и эпидемиологические нормы, а также поддерживать чистоту в санитарно-бытовых помещениях.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

Перед началом работы необходимо:

2.1. Подготовить, осмотреть и применять средства индивидуальной защиты в соответствии с требованиями Инструкции по применению средств индивидуальной защиты, специальной одежды, специальной обуви работниками АО «ТМК НГС-Нижевартовск» ИОТВ – 011.

2.2. До начала выполнения работ необходимо провести совместно с руководителем, выдавшим задание, всестороннюю оценку рисков в целях определения источников опасности, связанных с выполнением задания, и принятия соответствующих корректирующих мер, которые обеспечивают безопасное выполнение задания.

2.3. Перед началом работы необходимо привести в порядок рабочую одежду: застегнуть обшлага рукавов, заправить одежду так, чтобы не было развевающихся концов, убрать волосы под плотно облегающий головной убор. Не разрешается работать в легкой обуви (тапочках, сандалиях, босоножках).

2.4. Внимательно осмотреть место работы, привести его в порядок, убрать все мешающие работе посторонние предметы.

2.5. Проверить наличие и исправность инструмента, приспособлений. При работе применять только исправный инструмент:

- гаечные ключи должны соответствовать размерам гаек и головок болтов и не иметь трещин и забоин; губки ключей должны быть строго параллельны и не закатаны, раздвижные ключи не должны быть ослаблены в подвижных частях; класть подкладки между губками ключей и головкой болта, а также удлинять рукоятки ключей с помощью труб и болтов или других предметов не разрешается;
- слесарные молотки и кувалды должны иметь слегка выпуклую, не косую и не сбитую, без трещин поверхность бойка, должны быть надежно укреплены на рукоятке путем расклинивания заершенными клиньями, не должны иметь наклепа;
- рукоятки молотков и кувалд должны иметь гладкую поверхность и быть сделаны из древесины твердых пород;
- ударные инструменты (зубила, крейцмейсели, бородки, просечки, кернеры и др.) не должны иметь трещин, заусенцев, наклепа. Зубила должны иметь длину не менее 150 мм.

2.6. Переносить инструмент к рабочему месту разрешается только в специальной сумке или ящике.

2.7. Проверить освещение рабочего места, чтобы оно было достаточным и не слепило глаза. Пользоваться при работе местным освещением напряжением не выше 36В.

2.8. При пользовании электрической лампой следует проверить наличие на лампе защитной сетки, исправность шнура и изоляционной резиновой трубки. Напряжение переносной лампы допускается не выше 12В.

2.9. При необходимости работать с помощью грузоподъемных машин, управляемых с пола, проверить исправность основных деталей и узлов механизма подъема груза, а именно:

- состояние крюка, отсутствие износа в его зеве свыше 10% первоначального сечения, отсутствие трещин, разогнутости, заедания в крюковой обойме и наличие шплинтовки или стопорения гайки крепления крюка в обойме;
- состояние грузового каната (количество оборванных проволок на одном шаге свивки каната не должно превышать установленных норм);
- работу тормоза механизма подъема груза (проверяется грузом, по массе равным или близким номинальной грузоподъемности данной машины при подъеме его на высоту 200-300 мм; при установке на данной высоте тормоз должен надежно удерживать груз, при сползании или проседании груза тормоз подлежит регулировке или замене);

- работу ограничителя высоты подъема крюка (при подъеме крюка вверх он должен остановиться после нажатия на концевой выключатель);
- работу кнопочного управления (все движения должны соответствовать надписям над кнопками;
- отсутствие заедания кнопок в гнездах и состояние видимого защитного заземления тросика.

Для работы с ручной талью необходимо получить разрешение лица, ответственного за исправное состояние грузоподъемных машин.

- 2.10. Чистку, ремонт, осмотр находящегося в эксплуатации крана и его частей следует проводить только после его остановки и отключения от электропитания.
- 2.11. Работа около движущихся частей станков и механизмов разрешается после ограждения опасных мест.
- 2.12. При производстве работ на высоте, для подъема на площадки обслуживания использовать только исправные лестницы тоннельного типа. Если лестница тоннельного типа заканчивается на определенной высоте и не достает до пола – использовать приставные одноколейные лестницы. Верхние концы лестниц должны быть снабжены специальными крюками – захватами, предотвращающими падение лестницы.
- 2.13. До начала работы необходимо обеспечить устойчивость приставной лестницы, убедиться путем осмотра и опробования в том, что она не сможет соскользнуть с места или быть случайно сдвинута.
- 2.14. Лестницы перед применением должны быть осмотрены производителем работ, при обнаружении неисправности сообщить непосредственному руководителю из числа ИТР. Работы отложить до устранения неисправностей.
- 2.15. О всех выявленных неисправностях оборудования, защитных ограждений, других средств безопасности незамедлительно сообщить непосредственному руководителю, в его отсутствие выше стоящему руководителю и до устранения неисправности к работе не приступать.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

- 3.1. Применять средства индивидуальной защиты в соответствии с требованиями Инструкции по применению средств индивидуальной защиты, специальной одежды, специальной обуви работниками АО «ТМК НГС-Нижневартовск» ИОТВ – 011.
- 3.2. Слесарь по РиОПМ обязан выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным руководителем.
- 3.3. Слесарь по РиОПМ обязан обтирочный материал, используемый в процессе работы, собирать в специально установленные металлические ящики с крышками.
- 3.4. Применять средства индивидуальной защиты в соответствии с требованиями Инструкции по применению средств индивидуальной защиты, специальной одежды, специальной обуви работниками АО «ТМК НГС-Нижневартовск» ИОТВ – 011.
- 3.5. Не разрешается хранить на рабочем месте легковоспламеняющиеся материалы и обтирочный промасленный материал.
- 3.6. При запрессовке или распрессовке деталей с помощью кувалды и выколотки, слесарь по РиОПМ обязан выколотку держать клещами или специальным захватом. Выколотка должна быть сделана из мягкого материала.
- 3.7. При рубке металла зубилом слесарь по РиОПМ обязан пользоваться защитными

очками с небьющимися стеклами или сеткой, а для защиты окружающих устанавливать предохранительные щитки.

3.8. При работе шабером слесарь по РиОПМ обязан второй конец его закрывать специальным футляром или ручкой.

3.9. При работе с паяльной лампой запрещается:

- применять горючую жидкость, не предназначенную для данной лампы;
- заливать горючее в горящую лампу;
- заливать горючее вблизи открытого огня;
- закачивать в лампу воздух больше допустимого давления;
- заливать горючее более чем на $\frac{3}{4}$ емкости лампы.

3.10. При обнаружении неисправности (течи горючего, пропуска газа через резьбу горелки и т.п.) слесарь по РиОПМ обязан немедленно прекратить работу и заменить паяльную лампу.

3.11. При работе электроинструментом слесарь по РиОПМ обязан соблюдать следующие требования:

- работать в резиновых перчатках и диэлектрических галошах или на диэлектрическом коврике;
- не подключать электроинструмент к распределительным устройствам, если отсутствует надежное штепсельное соединение;
- предохранять провод, питающий электроинструмент, от механических повреждений;
- не переносить электроинструмент за провод, пользоваться для этого ручкой;
- не производить замену режущего инструмента до полной его остановки;
- при работе шабером второй конец его следует закрывать специальным футляром или ручкой;
- не производить замену режущего инструмента до полной его остановки;
- при перерывах в работе или прекращении подачи электроэнергии выключить инструмент;
- не работать с переносным электроинструментом на высоте более 2,5 м на приставных лестницах.

3.12. При проведении периодических осмотров грузоподъемных машин слесарь по РиОПМ обязан производить тщательную проверку состояния всех механизмов, грузовых канатов, крюковой подвески, металлоконструкций.

3.13. Результаты осмотра и выявления при осмотре дефекты слесарь по РиОПМ обязан занести в журнал периодических осмотров грузоподъемных машин.

3.14. При осмотре механизмов крана слесарь по РиОПМ обязан проверить:

- стопорное крепление муфт, соединение валов электродвигателей, редукторов и др.;
- при обнаружении люфта устранить его;
- при износе шпонок заменить их;
- при обнаружении ослабления болтового соединения половин соединительной муфты подтянуть ослабевшие гайки;
- при износе кожаных или резиновых колец у пальцев эластичных муфт поставить новые кольца;

- не допускать провертывания внешних колец шариковых подшипников в корпусе подшипников и следить за тем, чтобы внутренние пальцы плотно сидели на шейке вала;
 - при обнаружении излома зуба любой шестерни механизма подъема, трещины во вращающихся деталях механизмов кранов (зубчатых колесах, блоках, тормозном шкиве, муфте и др.) прекратить работу крана до смены дефектной детали и сообщить об этом мастеру;
 - пробуя электротормоз, убедиться, остается ли хотя бы незначительный запас хода тяги электромагнита, а также прочно ли закреплены контргрузы на рычагах тормоза (в случае необходимости следует их укреплять цепочкой); при ослаблении тормозных тяг периодически, в зависимости от износа обкладок, подтягивать тяги;
 - при обнаружении даже небольших трещин или надрывов в тормозной ленте прекратить работу крана, сообщив об этом мастеру;
 - при значительном износе обкладки у колодок тормозов сменить изношенные обкладчики;
 - периодически, не реже одного раза в квартал, проверять крепление уравнительного неподвижного блока, а также состояние его оси;
 - следить, чтобы все доступные вращающиеся части механизмов грузоподъемной машины, такие как зубчатые передачи, валы, храповики, звездочки, шпонки и пр., были закрыты ограждениями соответствующей конструкции;
 - следить за своевременной смазкой всех механизмов крана и отсутствием течи смазки из подшипников и редукторов;
 - регулярно производить осмотр фермы крана и рамы тележки.
- 3.15. К ремонту крана разрешается приступать только с разрешения ответственного лица.
- 3.16. Ремонт, техобслуживание крана (кран-балки) следует производить только на ремонтных площадках. Перед началом работы кран должен быть обесточен путем выключения основного рубильника главных троллейных проводов и поставки закороток, т.е. все механизмы крана должны быть обесточены и основным рубильник закрыт на запорное устройство (замок). Кроме того, на кранах управляемых машинистом крана выключить рубильник в кабине крана. На рубильниках следует вывесить запрещающие плакаты **"Не включать! Работают люди!"**.
- 3.17. Пробные включения крана во время ремонта и по окончании его допускается производить только с разрешения и в присутствии лица, ответственного за ремонт.
- 3.18. По окончании ремонта или технического обслуживания необходимо сделать соответствующую запись в журнале периодических осмотров крана.
- 3.19. Перед установкой на станок шлифовального круга необходимо убедиться в наличии на нем заводского клейма, на котором должно быть указано предельно допустимое число оборотов. Превышать предельно допустимое число оборотов не разрешается. Не допускается работать на шлифовальных кругах, имеющих трещины или другие дефекты.
- 3.20. При установке и креплении шлифовального круга на шпинделе следует соблюдать следующие меры безопасности:
- не допускать ударов по кругу;
 - применять зажимные диски (фланцы) одинакового размера;

- устанавливать между зажимными дисками и камнем специальные прокладки толщиной не менее 1 мм;
- следить, чтобы диаметр отверстия в камне был больше диаметра шпинделя на 0,51 мм.

После установки шлифовального круга необходимо:

- проверить работу шлифовального круга на холостом ходу 2-3 мин. и убедиться в отсутствии биения камня и правильности балансировки шлифовального круга;
- укрепить защитные кожухи;
- проверить, чтобы круг начинал вращение плавно, без рывков.
- зазор между шлифовальным кругом и подручником должен быть не более 3 мм.

При работе на заточных станках не разрешается:

- зачищать круг, касаться его руками;
- открывать защитные кожухи вала, шпинделя, шкива, камня;
- надевать, снимать и переводить ремень;
- работать без защитного экрана и очков;
- работать торцевыми поверхностями круга, если он не предназначен для этого вида работ.

3.21. При работе необходимо следить, чтобы круг срабатывался равномерно. При образовании выбоин и уступов круг следует заменить.

3.22. При работе на высоте применять средства индивидуальной защиты от падения с высоты, выполнять требования действующего Стандарта безопасности при производстве работ на высоте в АО «ТМК НГС-Нижевартовск».

3.23. Слесарю по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин категорически запрещается передвижение по трубам, расположенных на стеллажах, транспортных линиях, по стеллажам хранения металлопроката.

3.24. Запрещается включать оборудование в работу, вручную проворачивать механизмы оборудования подвигать или перекачивать трубу, обрабатываемые заготовки не убедившись предварительно, что в опасной зоне передвижения труб, заготовок или в опасной зоне действия вращающихся и движущихся механизмов отсутствуют люди, а так же отсутствуют предметы, которые могут привести к аварийной ситуации;

- при производстве совместных работ, в том числе работ по наладке, обслуживанию, ремонту оборудования работниками одного подразделения, либо разных подразделений одновременно, прежде, чем производить действия с оборудованием, трубой, заготовками (включение, тестирование, проворачивание или подача вручную, подача любого вида энергии и т.д.) необходимо предупредить о своих действиях всех работников выполняющих работы на этом же оборудовании или находящихся рядом, а так же убедиться, что все работники вышли из опасной зоны действия оборудования и передвижения труб или заготовок.

- после производства наладочных, ремонтных работ, работ по обслуживанию, тестированию оборудования необходимо установить на штатные места все защитные ограждения, убедиться в работоспособности всех видов блокировок, концевых выключателей, других устройств безопасности. Работу начинать допускается только после выполнения указанных выше действий и разрешения непосредственного руководителя.

3.25. Перед каждым включением оборудования убедиться, что в опасной зоне его

работы отсутствуют люди. Запрещено включать оборудование при нахождении в опасной зоне его работы людей.

3.26. Запрещено снимать защитные ограждения, отключать или блокировать работу защитных блокировок предусмотренных конструкцией оборудования, установок.

3.27. Запрещено выполнение работ по устранению аварийных ситуаций на работающем оборудовании.

3.28. Запрещено располагать конечности в опасной зоне работы оборудования, передвижения деталей, заготовок.

3.29. Запрещено находиться в зоне работы действующего оборудования.

3.30. Запрещено перемещать, подталкивать трубы вручную. Перемещение труб разрешено только при помощи специального приспособления.

3.31. По окончании работ по устранению неполадок на грузоподъемном кране вести запись о результатах выполненной работы в вахтенный журнал машиниста крана, проставить свою подпись, и дату выполнения работ.

3.32. Соблюдать правила передвижения в помещениях и на территории предприятия, пользоваться только обозначенными проходами, оборудованными переходами. При передвижении вблизи опасных зон работы оборудования, указанных на «Планировании» соблюдать особую осторожность и осмотрительность, не заходить в обозначенные опасные зоны работы оборудования. В случае если опасная зона находится в местах транспортных линий без оборудованного перехода либо ограждающей каютки, также соблюдать особую осторожность и осмотрительность, убедиться в отсутствии трубы на линии, после чего перемещаться.

3.33. Способы и приемы безопасного выполнения работ с применением грузоподъемных механизмов, управляемых с пола изложены в Инструкции по охране труда для лиц, работающих с грузоподъемными механизмами, управляемыми с пола ИОТП-032. При производстве работ с применением грузоподъемных механизмов, управляемых с пола выполнять требования, изложенные в Инструкции ИОТП-032.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ.

На рабочих местах слесаря Р и ОПМ могут возникнуть следующие основные аварийные ситуации в следствие следующих причин их возникновения:

- разрушение конструкций здания, оборудования вследствие взрыва газа;
- пожар в следствие возгорания газа или горючих материалов;
- нахождение под напряжением оборудования, металлических конструкций здания в следствие неисправности электропроводки, электрооборудования;
- механическое повреждение оборудования в следствие неисправности, износа узлов механизмов, конструкций.

4.1. При возникновении аварийной ситуации работнику необходимо:

- немедленно прекратить работу;
- отключить оборудование;
- поставить в известность о происшествии непосредственного руководителя, в его отсутствие других руководителей подразделения. Процесс извещения изложен в Порядке передачи оперативной информации о происшествиях в АО «ТМК НГС-Нишневартовск» ППОТ-02;

- сохранить обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц, и не приведет к развитию аварийной ситуации;
- если обстановка после происшествия представляет угрозу здоровью и жизни других людей или может вызвать развитие аварийной ситуации необходимо по возможности устранить опасную ситуацию;
- не производить самостоятельно ремонт вышедшего из строя оборудования;
- не приступать к работе до устранения аварийной ситуации и получения разрешения от непосредственного руководителя.

4.2. При несчастном случае работнику необходимо:

- оказать пострадавшему первую доврачебную помощь в зависимости от характера и степени тяжести полученной травмы в соответствии с требованиями изложенными в Инструкции по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях и внезапных заболеваниях на производстве ИОТВ-001;
- доставить пострадавшего в медпункт или ближайшее медицинское учреждение или, при необходимости, вызвать медицинского работника, скорую медицинскую помощь на место происшествия;
- сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю, в его отсутствие другим руководителям подразделения;
- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц;
- если обстановка после несчастного случая представляет угрозу здоровью и жизни других людей или может вызвать развитие аварийной ситуации необходимо по возможности устранить опасную ситуацию.

О каждом несчастном случае, произошедшем на предприятии, ухудшении своего здоровья или здоровья других работников, а также при возникновении аварийных ситуаций или ситуаций, которые могут привести к нежелательным последствиям, работники обязаны немедленно сообщить непосредственному руководителю, в его отсутствие другим руководителям подразделения.

ВНИМАНИЕ. В случае возникновения нестандартной ситуации, не прописанной в настоящей инструкции, работник обязан прекратить работу и обратиться за разъяснениями к непосредственному руководителю.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТ.

Слесарь по РиОПМ обязан:

- 5.1. Привести в порядок рабочее место, сложить инструменты и приспособления в инструментальный ящик.
- 5.2. По окончании работ на высоте убрать с рабочего места инструмент, приспособления, детали, оснастку и т.д.
- 5.3. Убрать образовавшиеся отходы, использованную ветошь и т.д. в обозначенные места их временного накопления. Ни в коем случае не выбрасывать отходы в стоки;
- 5.4. Поставить в известность непосредственного руководителя, а так же сменщика о всех замеченных неисправностях установки (станка), инструмента, приспособлений и о принятых мерах по их устранению и записать в журнал сменных слесарей.
- 5.5. Вымыть руки и лицо теплой водой с применением смывающих и (или) обезвреживающих средств выданных в подразделении, при возможности принять душ.

5.6. Снять средства индивидуальной защиты и убрать их в предназначенное для хранения место.

Разработал:

Начальник ЦРВР



С.В. Брагин

СОГЛАСОВАНО:

Технический директор



И.С. Предеин

Начальник ООТ, ПБ и Э

А.С. Белоус

Главный энергетик



П.А. Ляшенко

Главный механик

А.В. Румянцев